(9)

公開実用 昭和63- 132127



⑲ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

母 公開実用新案公報(U)

昭63-132127

@int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)8月30日

F 16 D 13/64

6814-3J

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

クラツチディスク

②実 願 昭62-24349

❷出 願 昭62(1987)2月20日

⑰考 案 者 佐 伯

智 洋

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 アイシン精機株式会社

内

②出 願 人 アイシン精機株式会社

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地



明 細 書

考案の名称

クラツチデイスク

考案の詳細な説明 (考案の目的)

(1)

312

(産業上の利用分野)

本考案は、エンジンのフライホイールとクラッチカバーとの間に挟持され、エンジンの動力を変速機へ伝達可能とするクラッチディスクの改良に関するものであり、特に自動車等のクラッチに利用される。

(従来の技術)

本考案に係る従来技術として、実開昭58-1 33617号公報に開示されるものがある。

これは、フランジを有するハブ、このフランジの両側面に配され相互固定される第1プレートの第2プレートの外周部2プレートの外周部2プレート及び第2プレートとフランジとの相対位置に設けられた1プリンジを有するであり、とフランジを有するであり、とフランジをでした。では、1プレートに当接する環状部と第1プレートに発

される係止部とを有する環状平プレートと、環状 平プレートと第1プレートとの間に配される皿ば ねとで構成している。

(考案が解決しようとする問題点)

しかしながらこの従来技術では、上記構成のため、ヒステリシス機構の軸方向長さが大きくなり他部品との干渉を考慮したり、クラツチディスクの慣性モーメントが大きくなりクラツチの切れ不良が発生するという問題点が生ずるおそれがあった。

本考案は、この問題点を解消し、クラツチディスクのヒステリシス機構の構成部品点数を少なくし、軸方向長さを短くし、また慣性モーメントを低くすることを、その技術的課題とするものである。

〔考案の構成〕

(問題点を解決するための手段)

上記技術的課題を達成するために講じた技術的 手段は、ヒステリシス機構を、一側面をフランジ に当接する環状摩擦座と、環状摩擦材の他側面に

当接する波状ばね環状部と第1プレートに係止する係止部とを有するばねプレートとで構成することである。

(作用)

上記技術的手段は次のように作用する。

エンジンからの動力はフェーシングを介して第 1プレート及び第2プレートに伝達し、トーショ ンスプリングで緩衝されてフランジへ伝達される。 このとき第1プレート及び第2プレートとフラン ジとの間で相対回転が生ずる。ばねプレートは係 止部で第1プレートに係止されているため第1プ レートと一体回転をし、環状摩擦材の両側面での みすべりが生じ、ばねプレートのばね力に見合う ヒステリシスが生ずる。

従つて従来技術に比べ環状プレートを排除できるので、軸方向長さを小さくでき、かつ慣性モーメントを低くできる。

(実施例)

以下、本考案を実施例に基づいて説明する。 第1図乃至第4図において、クラツチディスク

10は、フランジ11を有するハブ12と、この フランジ11の両側面にハブ12と同心的に配さ れピン13で相互固定される第1プレート14及 び第2プレート15と、第2プレート15の外周 部にディスクスプリング16を介してリベツト1 7. 28で連結されるフエーシング19と、第1 プレート14及び第2プレート15とフランジ1 1との相対位置に設けられた窓20に嵌装される トーションスプリング 2 1 と、第 1 プレート 1 4 及び第2プレート15とフランジ11の半径方向 内側部に配されるヒステリシス機構22とから構 **成される。このヒステリシス機構22は、第2プ** レート15とフランジ11との間に配される摩擦 材23と、第1プレート14とフランジ11との 間に配されフランジ11に一側面を当接する摩擦 材24とこの摩擦材24の他側面に当接し第1プ レート14に係止するばねプレート25とから成 つている。ばねプレート25は、環状部26が波 状のばね機能を有しており、摩擦材23,24を フランジ11と第2プレート15,第1プレート

1 4間に付勢すると共に、環状部 2 6 の外周に爪部 (係止部) 2 7を有しており、第 1 プレート 1 4 の小孔 (係止部) 2 8 に係止され第 1 プレート 1 4 と一体回転する。

以上の構成により、エンジンからの動力はフェーシング19から第2プレート15及び第1プレート14に伝達され、更にトーションスプリングで、変したに強される。このときトーションスト14に接近される。このは15とフラン(114に一体の間で相対によりには第1年は14に一体のでは15とフラン(114に一体のでは114に一体のででのか生じ、ばねプレート25は20には25によりシスが得られる。

第5図は本考案の別の実施例であり、ばねプレート125は、ばね機能を有する波状環状部126の内周に爪部(係止部)127とを有しており、第1プレート114の切欠き(係止部)128に係止される。他の構成は

第1図及び第2図の実施例と同様である。

第6図は本考案の更に別の実施例であり、ばねプレート225は、ばね機構を有する波状環状部226の外周に半径方向外方へのびる爪部(係止部)227とを有しており、第1プレート214に設けられた軸方向にのびる爪部(係止部)228に係止される。他の構成は第1図及び第2図の実施例と同様である。

尚、本実施例では第1プレート14.114. 214とフランジ11との間にばねプレート25. 125.225を介装し、第1プレートに係止し ているが、第2プレート15とフランジ11との 間にばねプレート25を介装し、第2プレート1 5に係止してもよいし、第1プレートとフランジ 及び第2プレートとフランジの両方に各々ばねプレートを介装し各々第1プレート. 第2プレート に係止してもよい。

(考案の効果)

ヒステリシス機構として波状ばね環状部と係止 部とを有するばねプレートを使用したことにより、

従来の皿ばねと環状平プレートを一部材で構成できるため、部品点数が少なく、軸方向長さの短い、また慣性モーメントの低いクラツチデイスクとなり、干渉や切れ不良が改善されるという効果がある。

図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例で第2図のI-I断面図、第2図は第1図の正面図、第3図は第1図のばねプレートの正面図、第4図は第3図のN矢視部、第5図は本考案の別の実施例で第1図に相当する主要部の断面図、第6図は本考案の更に別の実施例で第1図に相当する主要部の断面図である。

- 11・・・フランジ,
- 14・・・第1プレート,
- 15・・・第2プレート,
- 23,24 · · · 摩擦材,
- 25.125.225・・・ばねプレート,
- 26,126,226 · · · 波状環状部,
- 27, 127, 227 · · · 爪部 (係止部),

28 · · · 小孔 (係止部).

128・・・切欠き(係止部),


2 2 8 · · · 爪部 (係止部)。

実用新案登録出願人


アイシン積格株式会社

代表者 伊藤 清

第 1 因

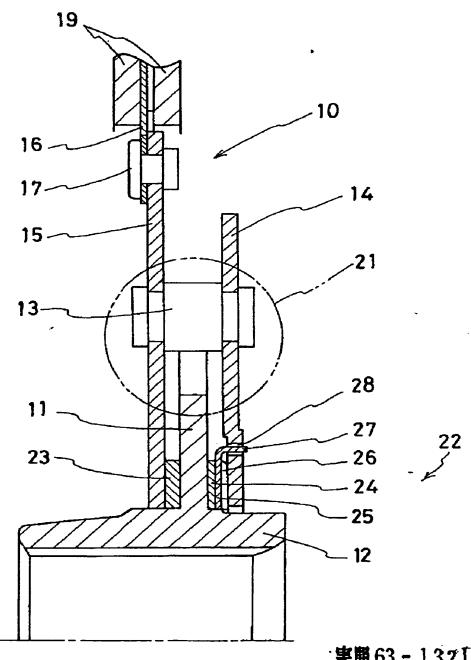


出願人 3-1 代表者 第 2 図

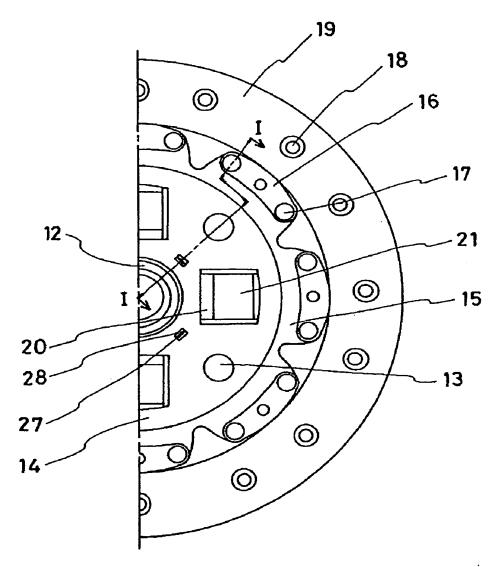

実開63-13212章

322-/ 川断人 アイシン 行機株式会社 3-2 代表者 伊 藤 消

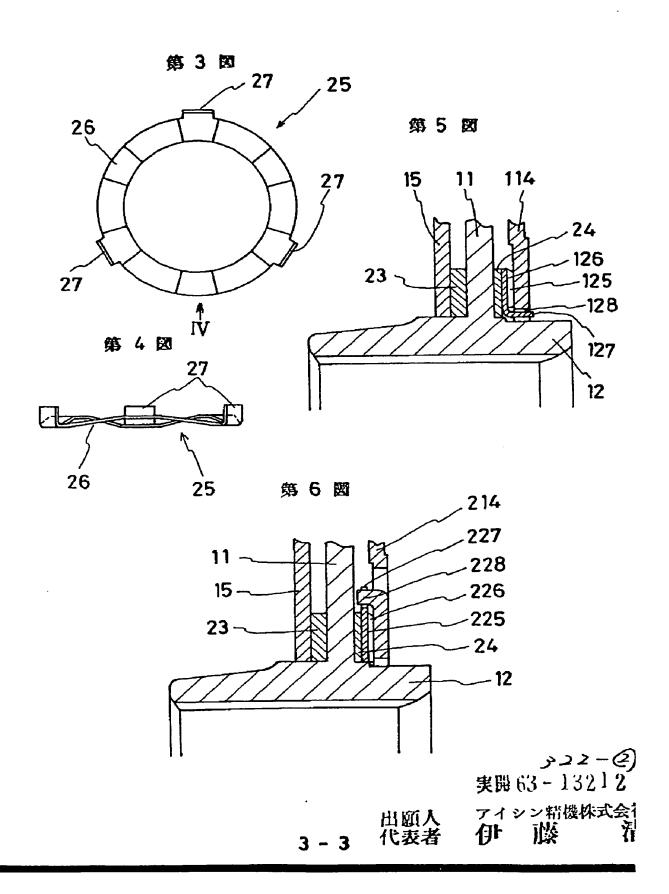

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.